


Bydgoszcz dn. 14.02.2022

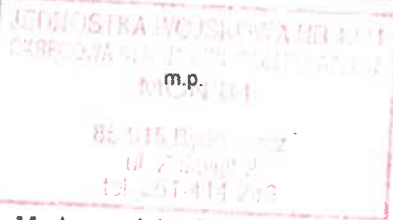

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

NR 0075 / 2022

Marka model pojazdu SCAM SM50/AMZ
Numer nadwozia ZA9A5B04A10G40160 Numer rejestracyjny UG00300
Numer silnika JW JW.2043
Stan licznika 85586 Osoba kontaktowa
Rok produkcji 2002 Telefon

Lp. Wykaz czynności

01. Nadmierne opóźnienie działania hamulca zasadniczego i pomocniczego w przednim i tylnym kole.
02. Uszkodzony wspornik sztywnego przewodu hamulcowego tylnego lewego koła.
03. Pęknięte mocowane kolumny kierowniczej.
04. Zmurszałe przewody układu wspomagania kierownicy.
05. Nieszczelna chłodnica silnika.
06. Wyciek oleju z tylnej części silnika - tylny uszczelniacz wału korbowego.
07. Nieszczelny w górnej części zbiornik paliwa.
08. Luz na krzyżaku przedniego wału napędowego.
09. Wyciek oleju ze skrzyni rozdzielczej - uszczelniacz wałka zdawczego przedniego mostu.
10. Wyeksploatowany przedni i tylny resor z prawej strony.
11. Niesprawny tachograf - wskazywana prędkość przy zatrzymanym pojeździe 140 km/h.
12. Liczne ogniska korozji konstrukcji kabiny - podłoga, progi, nadkola, błotniki, dach.
13. Zanieczyszczona zaciekami wody tapicerka dachu kabiny.
14. Liczne ogniska korozji z dziurami konstrukcji kontenera - elementy metalowe podłogi, elementy metalowe nadkoli, połączenia elementów poszycia zewnętrznego.
15. Liczne ślady korozji podwozia pojazdu.
16. Uszkodzona rączka wchodzenia do pojazdu po stronie dysponenta.
17. Wyeksploatowane uszczelki drzwi.
18. Skorodowana w górnej części rura ssąca filtra powietrza.