

Zastępcza likwidacja pierwszych usterek nie wykonanych przez Firmę ULBUD na obiektach Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Likwidacja zacieków w holu budynku A - obróbki blacharskie przy wentylatorze dachowym</b>				
1	KNR-W 2-02 1215/06	Czerpnie i wywiewy stalowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 1m <sup>2</sup> - analogia: przedłużenie obudowy stalowej wentylatora dachowego zapobiegające przedostawaniu się wody deszczowej do komory wentylatora. Powierzchnia przedłużenia obudowy w rozwinięciu do 4m <sup>2</sup> . Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej na konstrukcji stalowej.	szt	1,000
<b>II Wymiana odklejonej wykładziny ściennej z glazury w wymiennikowni w rejonie licznika.</b>				
2	KNR 4-04 0505/01	Analogia: Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych wraz z luźnym tynkiem i klejem.	m <sup>2</sup>	10,000
3	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>	0,300
4	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym - krotność 5km 0,3	m <sup>3</sup> razem m <sup>3</sup>	0,300 0,300
5	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	5,000
6	KNNR 2 0903/03	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	10,000
7	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi	m <sup>2</sup>	10,000
<b>III Wymiana pokrycia pękniętego szklanego daszku nad wejściem do budynku B przy rampie od strony parkingu z powodu pęknięć występujących przy mocowaniu szkła.</b>				
8	KNNR 7 0506/01	Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami - analogia: wymiana pokrycia szklanego daszku - szyba odporna na uderzenia, przeznaczona na daszki zewnętrzne.	m <sup>2</sup>	3,000
9	KNNR 7 0802/03	Szklenie ram szymbami ze szkła antywłamaniowego o powierzchni do 3,0m <sup>2</sup> analogia: daszek szklany.	m <sup>2</sup>	3,000
<b>IV Likwidacja odspojenia tynku na elewacji na cokole budynku D przy wejściu głównym</b>				
10	KNR K-10 0101/07	Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podłoża preparatem sanityzującym przy wykonaniu ociepleń budynków - analogia: zerwanie starego tynku	m <sup>2</sup>	10,000
11	KNR K-10 0101/01	Sprawdzenie nośności i przyczepności podłoża przy wykonaniu ociepleń budynków	m <sup>2</sup>	10,000
12	KNR K-10 0101/09	Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>	10,000
13	KNR K-10 0208/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej analogia: dobranie wyprawy do istniejącej	m <sup>2</sup>	10,000