



WIDOK MURU– OD STRONY
BRAMY WJAZDOWEJ

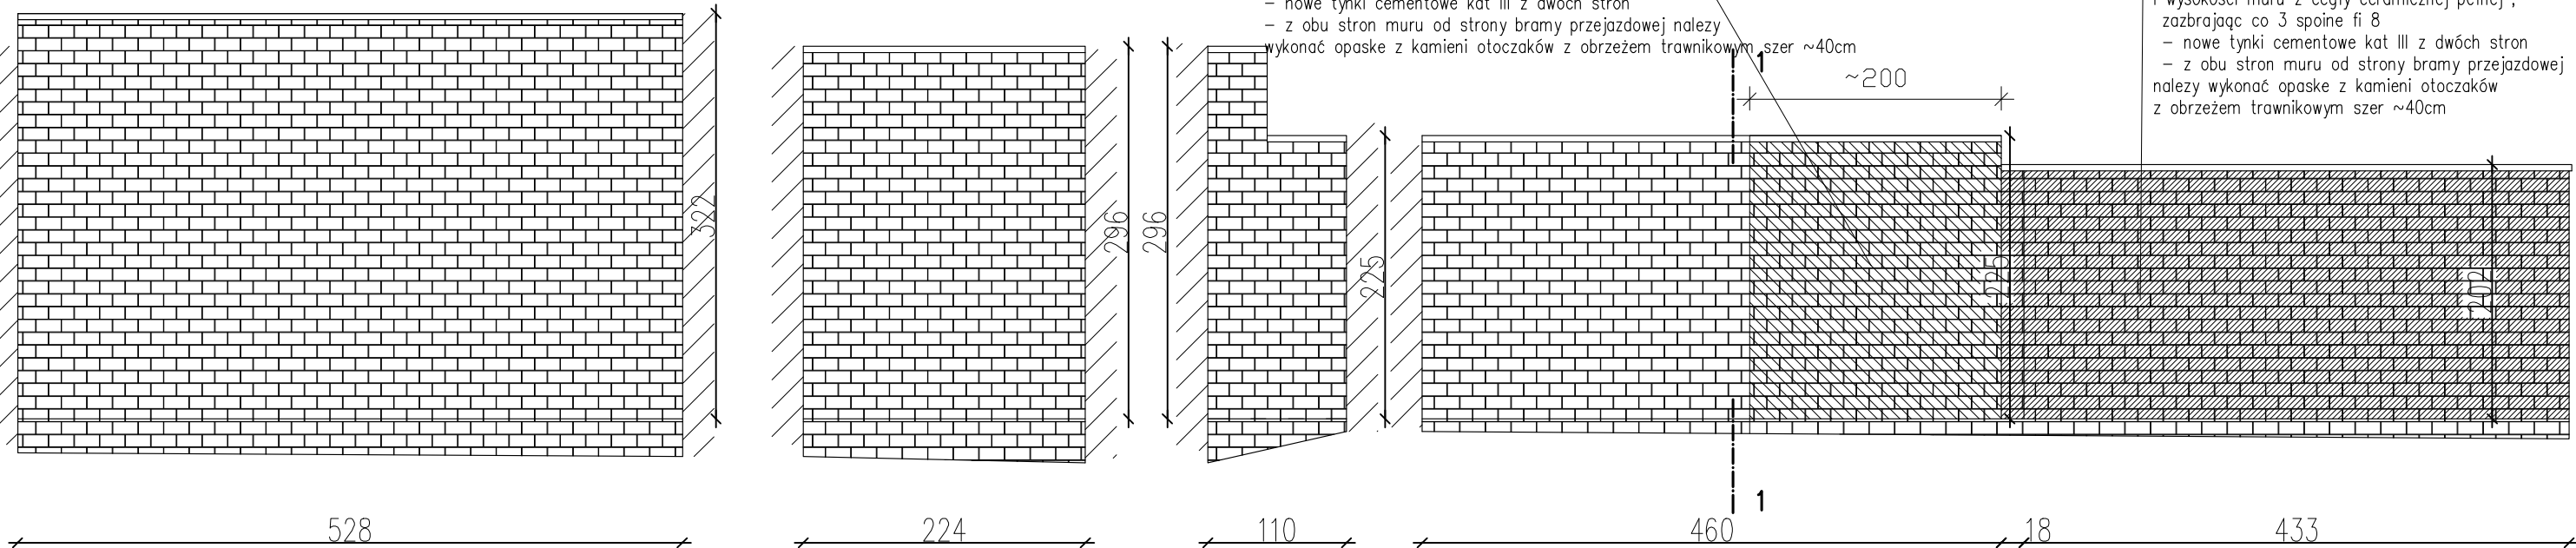


WIDOK MURU– OD STRONY
ULICY

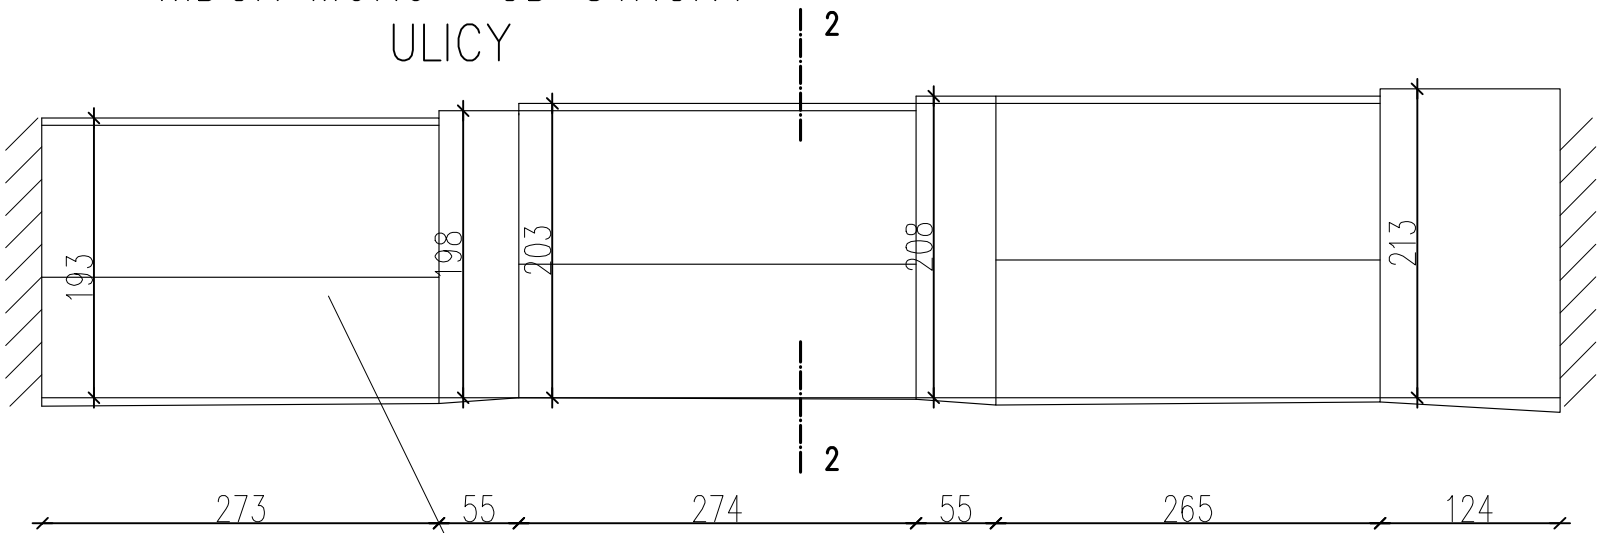


- Murek graniczny do rewitalizacji
- skucie uszkodzonych i odparzonych tynków 80%
 - oczyszczenie zmurowanej cegły i spoin ,
wypełnienie spoin zaprawą cementowo – wapienną
(spoiny i cegły znacznie zdegradowane w miarę możliwości wymienić ,
lub usztywnić zbrojeniem fi 8 w spoinie)
 - naprawa nowe tynki cementowe kat III z dwóch stron
 - od strony podwórza muru należy wykonać opaskę z kamieni otoczek
z obrzeżem trawnikowym szer ~40cm

PRZEKRÓJ 2-2

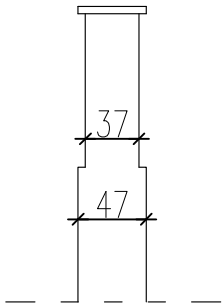

PRZEKRÓJ 1-1

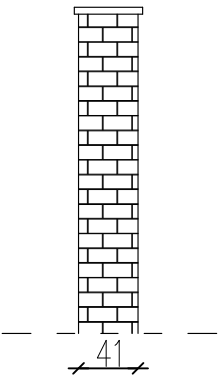

PROJ-REM

Paulina
Drewek – Józefiak

ul. Pocztowa 2/9
86-300 Grudziądz
tel: 501-164-022

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|
| OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | |
| ADRES: | UL.Szpitalna 2 | 86-300 GRUDZIĄDZ | SKALA: |
| INWESTOR: | MPGN SP.ZO.O. | 86-300 GRUDZIĄDZ | 1:50 |
| ADRES: | UL. Marii Curie-Skłodowskiej | 5-7 | DATA: |
| TEMAT: | Widok muru - remont | | 02/2018 |
| Projektant: | Nr upraw. | Podpis | Rys.nr. |
| mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak | KUP/0001/P00K/012 | | 22 |