


| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| Numer ewidencyjny obiektu: - | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 07.12.2024 r | Karta nr 2.1 |
|---------------------------------|--|--------------|



Fot. 1. Zawilgocenia płyty i dźwigarów głównych spowodowane nieuszczelnnością izolacji. Ubytki betonu i korozja odsłoniętej stali zbrojeniowej.

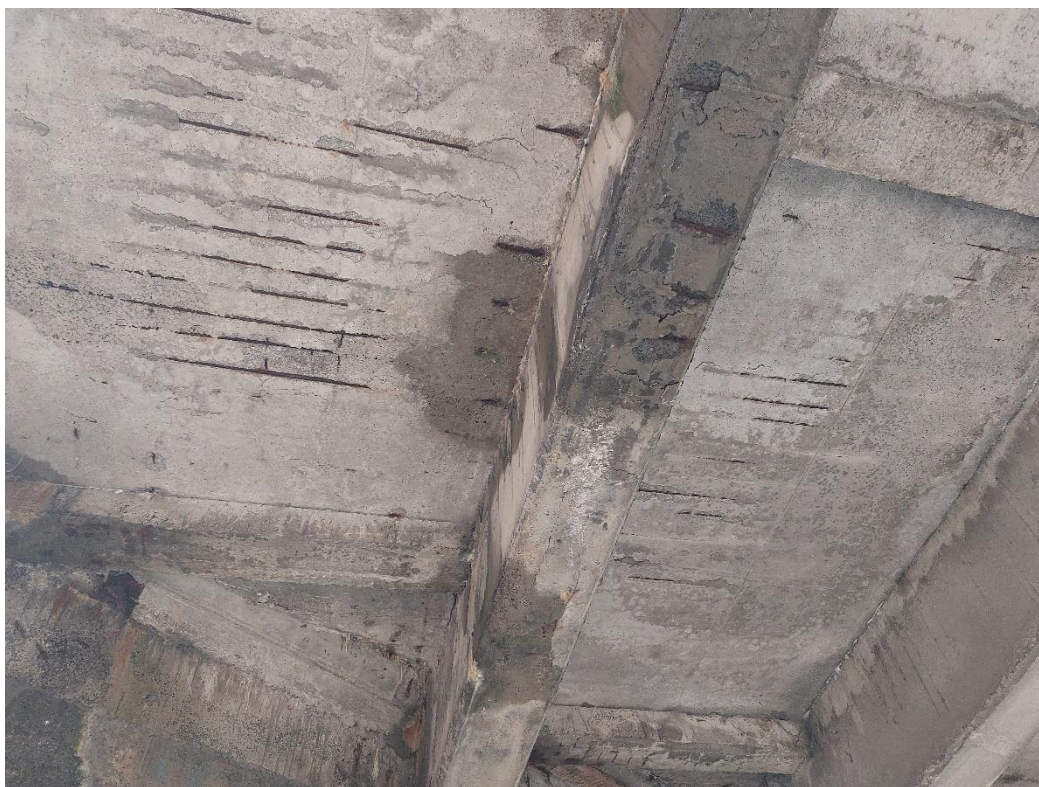

Fot. 2. Zawilgocenia dźwigarów i poprzecznic. Ubytki betonu otuliny, odspajająca się otulina betonu. Skorodowane pręty zbrojeniowe.



Fot. 3. Ubytki otuliny, korozja betonu i stali poprzecznic podporowych.



Fot. 4. Skorodowane łożyska. Zanieczyszczenia ław podłożyskowych. Ubytki betonu i wykwyty na dźwigarach.

f



Fot. 5. Zacieki, zawilgocenia, wykwity na dźwigarach, wspornikach i gzymsach. Ubytki betonu na gzymsach. Uszkodzone i skorodowane rury osłonowe gestorów sieci.



Fot. 6 Fragmenty gzymsu i otuliny odpadające z obiektu.



Fot. 7. Ubytki otuliny.



Fot. 8 Wegetacja roślin w obrębie podpór obiektu.



Fot. 9. Korozja balustrad. Uszkodzenie powłoki antykorozyjnej



Fot. 10a 10b. Uszkodzenie mocowania i deformacja słupków balustrad.



Fot. 11. Uszkodzenia nawierzchni jezdni (spękania, ubytki, korozja)



Fot. 12. Uszkodzenia nawierzchni jezdni (spękania, ubytki, korozja). Uszkodzony słupek bariery energochłonnej.



Fot. 13. Korozja nawierzchni chodnika. Wegetacja roślin. Skorodowane balustrady i słupki barier energochłonnych.



Fot. 14. Odształcenia taśmy barier energochłonnych.